

Инструкция по сборке

разъема N-типа на кабеле 5D-FB



Шаг 1

Аккуратно, не повреждая оплетки, удалите оболочку кабеля – около 7мм


Наденьте на кабель прижимную гайку, шайбу, резиновое уплотнительное кольцо и конусную шайбу.



Шаг 2

Расплетите и загните оплетку, равномерно распределив ее по окружности конусной шайбы.

На конце кабеля отрежьте диэлектрик с фольгой оставив примерно 2мм.

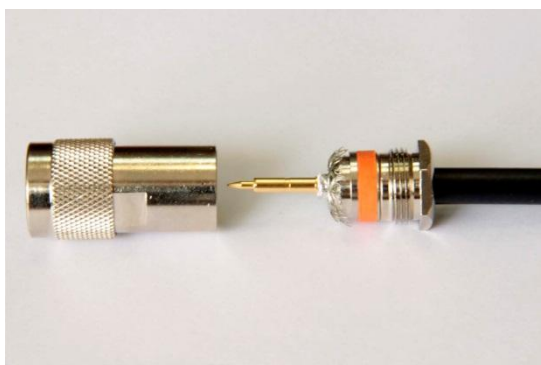

Шаг 3

Припаяйте центральный контакт к центральному проводнику кабеля.

После пайки, удалите лишний припой и флюс.

***Проверьте, центральный контакт не должен соприкасаться с фольгой и оплеткой.**



Шаг 4

Вставьте получившуюся конструкцию в корпус разъема и закрутите гайку до упора (до соприкосновения поверхностей гайки и корпуса).

***Проверьте, конец центрального контакта должен быть на одном уровне с внутренним конструктивным элементом разъема.**